


Beschaltung nach ISO/IEC 11801, EN 50173

Bitte beachten Sie die Farbkodierung für die Verdrahtung gemäß T568A.

Pin/pair assignment according to ISO/IEC 11801, EN 50173

Please note colour coding for wiring per T568A.

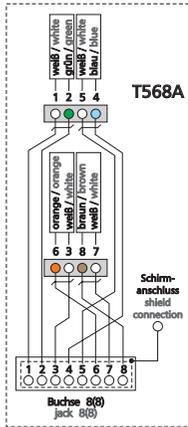

Mechanische Eigenschaften

Adernanschluss:

Schneidklemme BTR-IDC:

Leiter 0,4 - 0,65 mm

AWG 26 - 22 Isolation 0,7 - 1,4 mm (1,6 mm)

AWG 26/7 Litzenleiter mit 7-drähtiger

CU-Litze blank

Wiederverwendbar für AWG 22, AWG 23 und AWG 24 bei

Verwendung eines gleichen oder größeren Querschnitts.

Mechanical Features

Wire termination:

IDC by BTR:

wire 0.4 - 0.65 mm AWG 26 - 22

insulation 0.7 - 1.4 mm (1.6 mm)

AWG 26/7 bare stranded copper wire with 7 strands

Reusable for AWG 22, AWG 23 and AWG 24 when using a wire with the same or bigger cross section.

Hinweis für Verwender und Monteure

Unsere Anschlusssysteme und Verteilerprodukte für strukturierte Gebäudeverkabelungen entsprechen den gültigen Normen ISO/IEC 11801, EN 50173-1 und IEC 60603-7. Bei Komplettierung der Anschlüsse muß der Verwender/Montagebetrieb prüfen und beachten, dass nur Patch- und Anschlusskabel, die die EN-/IEC-Normen erfüllen, verwendet werden. Lassen Sie sich ggf. vom Lieferanten den Nachweis geben, dass die eingesetzten Kabel und Stecker der Norm entsprechen. Die Verwendung von nicht normgerechten Komponenten bedeutet den Verlust der Mängelrechte auch innerhalb der Lieferkette unserer Produkte. Die Installation ist nur von Fachpersonal durchzuführen. Hierbei sind die Sicherheitsanforderungen nach EN 60950 zu beachten. Bitte beachten Sie auch, dass keine starken mechanischen Einwirkungen und Beanspruchungen beim Ein- und Ausstecken des Benutzerkabels nach oben, unten oder seitlich auf den elektrischen Kontaktbereich der Steckverbindung (z. B. durch Ziehen am Kabel u. a.) erfolgen. Für dadurch entstehende Schäden haften wir nicht. Bitte übergeben Sie diesen Hinweis auch an den Endverbraucher.

Achtung!

Ausstecken (Ziehen des RJ45-Steckers) nur bei zuvor ausgeschaltetem Gerät ohne Spannung. Ausstecken, insbesondere wiederholtes Ausstecken unter Spannung (bei Verwendung von Power over Ethernet PoE) kann zu Schäden an den Kontakten der RJ45-Steckverbindung führen.

Notes for user and installer

Our termination systems and patch products for generic cabling meet the active standards ISO/IEC 11801, EN 50173-1 and IEC 60603-7. The user or installer has to check and take care to use solely patch and termination cables that meet the EN-/IEC standards when completing the installation. If necessary ask your supplier to certify that the installed cables and plugs meet the standards. The use of non-standard components means the loss of rights accruing from defects even within the supply chain of our products. Installation only by qualified personnel. Electrical Safety per EN 60950. Furthermore, please pay attention that the electric contact area of the plug connection is not exposed to high mechanical effects or strain (e.g. by pulling the cable etc.) when the user cable is plugged in or out upwards, downwards or sideways. We do not take over liability for any damage. Please give this note to end users, too.

Attention!

Before unplugging the RJ45 plug make sure that the device is switched off and is no longer energised. Unplugging, particularly repeated unplugging of an energised device (when using Power over Ethernet PoE) may damage the contacts of the RJ45 plug connection.

E-DAT Industry IP67 V6 8(8) AP/KK Cat.6A
Montagehinweis / Mounting information

E-DAT Industry IP67 V6 8(8) AP Cat.6A
1309410003-E




E-DAT Industry IP67 V6 8(8) KK Cat.6A
1309415003-E



Montagevorbereitung Mounting preparation



Das Gehäuseunterteil der E-DAT Industry IP67 8(8) Anschlussdose über das anzuschließende Kabel ziehen...
Slide the E-DAT Industry IP67 8(8) outlet housing over the cable to be terminated ...

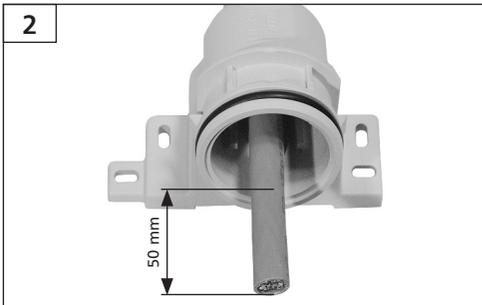

... dabei darauf achten, dass das Kabelende ca. 50 mm aus dem Gehäuse ragt.
... taking care that the cable end protrudes about 50 mm from the housing.




Montage Anschlussdose

Anschließend das Gehäuseunterteil mittels Schraubendreher an der Wand befestigen. Weitere Anschlussdosen können später angeschlossen werden.

Mounting of the wall outlet

Then fit the housing flange to the wall using suitable screws. More wall outlets can be lined up later.

Bohrung Drill holes

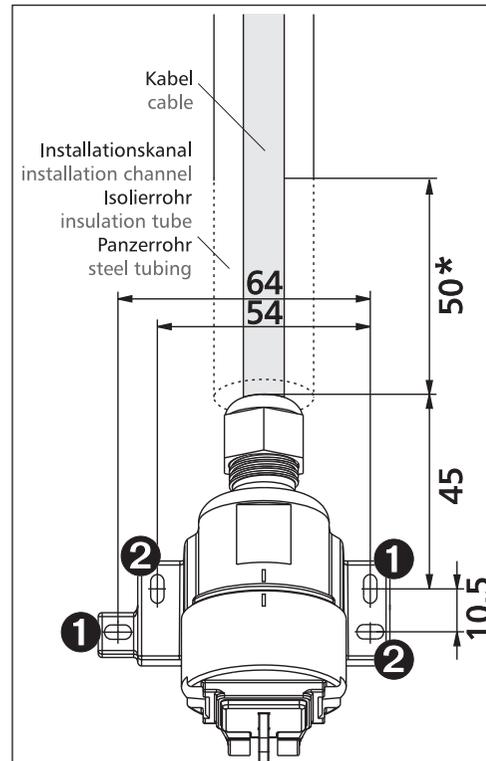

① Zur Einzelmontage der IP67 Anschlussdose diese Bohrlöcher verwenden.


Use these drill holes when the IP67 wall outlet is mounted alone.

② Diese Bohrung verwenden, wenn mehrere IP67 Anschlussdosen angereiht werden sollen.


Use these drill holes if several IP67 wall outlets are lined up.

* Min. 50 mm Abstand müssen bei der Montage berücksichtigt werden, wenn das Kabel nicht zurückschiebbar ist.
Allow a minimum of at least 50 mm between duct and housing if it is not possible to push back excess cable.


Kabelkonfektion Cable preparation

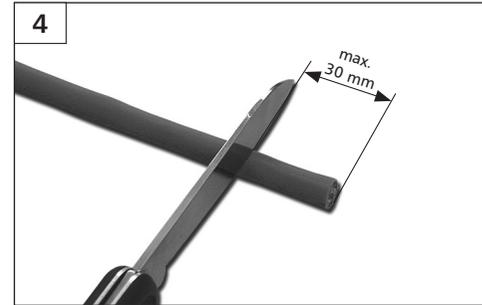

Kunststoffmantel ca. 25 mm (max. 30 mm) abisolieren.
Remove about 25 mm (max. 30 mm) of the plastic sheath.

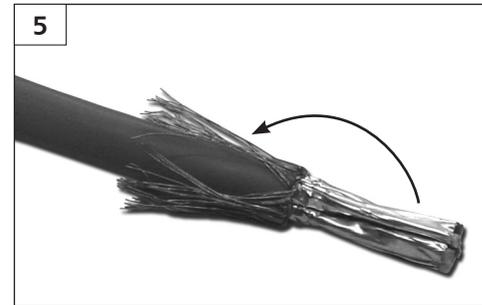


Geflechtschirm nach hinten legen ...
Fold braided shield backwards ...

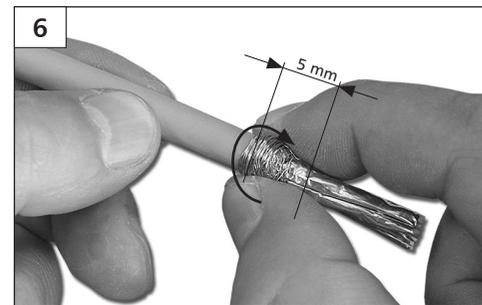


... und gleichmäßig um den Kunststoffmantel drehen.
... and wrap it evenly around the plastic sheath.



Paar-Schirmfolie einkerben und entfernen.
Cut and remove the shield foil of the wire pairs.

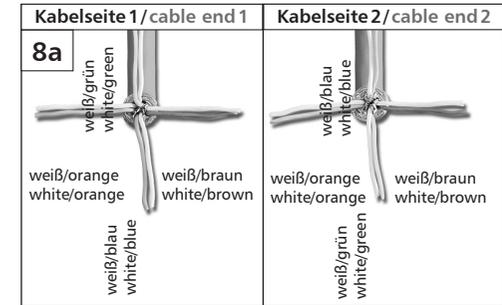


Je nach Austritt des Kabelendes Adernpaare separieren ...
Separate the wire pairs on each end according to their exit from the sheath ...

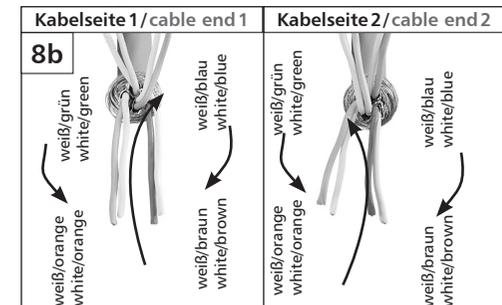


... und nach dem Bild anordnen, um die Adern später leichter in das Ladestück einführen zu können.

... and arrange the pairs as shown on the photos to facilitate insertion to the loader.

Kabelmontage Cable connection

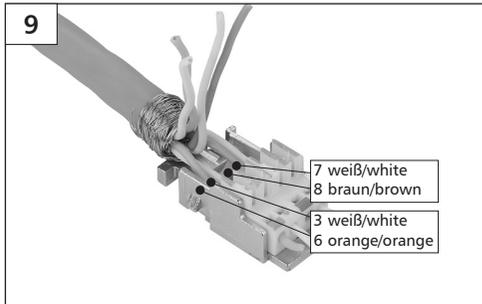

Die Adernpaare weiß/braun und weiß/orange in die unteren Öffnungen des Ladestücks einführen ...
Insert the wire pairs white/brown and white/orange in the lower wire guides of the loader ...

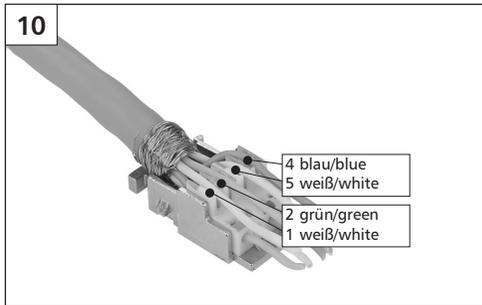


... die Adernpaare blau/weiß und grün/weiß oben in das Ladestück einlegen.
... and the wire pairs blue/white and green/white in the upper wire guides of the loader.




Kabelbinder zur Zugentlastung anbringen und Überlänge entsprechend abschneiden.
Fit a cable tie and cut off the excess length.



Zum Entfernen der überstehenden Adern einen geeigneten Seitenschneider verwenden ...
Use an appropriate wire cutter to cut the excess length of the wires ...

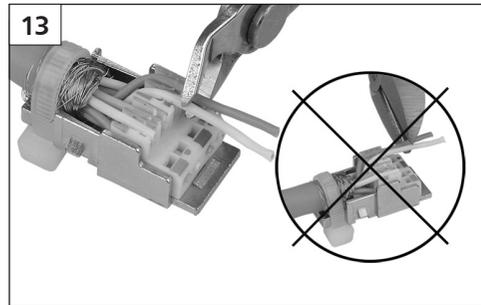

... und die Kabeladern bündig abschneiden. Mit einem ungeeigneten Seitenschneider lassen sich die Kabeladern nicht bündig abschneiden. Dies führt zu Problemen beim späteren Zusammenfügen der beiden Gehäuseteile.
... and cut the wire ends flush. The wires cannot be cut really flush with an inappropriate wire cutter. Excess wire will cause problems when the two housing parts are assembled.

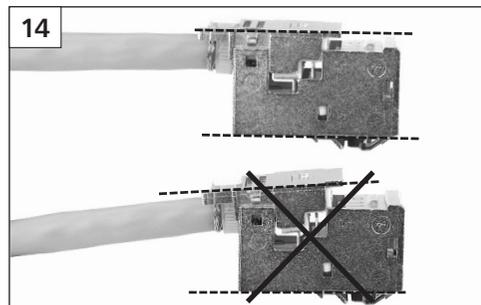

Potentialausgleich kann nach Bedarf mit einem 2,8 mm Flachstecker direkt hinten am Modul angeschlossen werden.
If necessary, potential compensation can be directly connected on the back of the module with a 2.8 mm flat plug.


Kabelmontage Cable connection



Eine Zange in der Modulmitte ansetzen und das Modul zusammendrücken, bis das Gehäuse geschlossen ist.
Place pliers in the middle of the module and press until the housing is closed.



Wird die Zange zu weit hinten angesetzt, kann es passieren, dass das Ladestück verrutscht und die Schneidklemmen im Inneren des Moduls beim Zusammendrücken beschädigt werden.
If the pliers are placed too far back, the loader may slip slightly and consequently damage the ID contacts when the housing parts are pressed together.

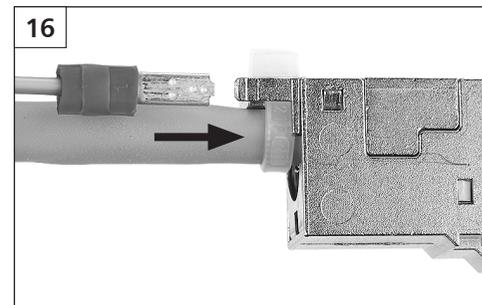

Potentialausgleich kann nach Bedarf mit einem 2,8 mm Flachstecker direkt hinten am Modul angeschlossen werden.
If necessary, potential compensation can be directly connected on the back of the module with a 2.8 mm flat plug.



Das fertig angeschlossene Modul senkrecht in das Gehäuse schieben.
Slip the assembled module vertically into the housing.




Gehäuseoberteil aufrasten.
Mount the housing top and click it into place.



Gehäuseoberteil aufrasten.
Mount the housing top and click it into place.

Einbauvariante Anschlussdose senkrecht Vertical Mounting into the Wall Outlet

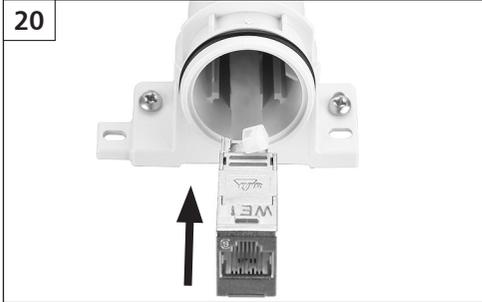


Das fertig angeschlossene Modul senkrecht in das Gehäuse schieben.
Slip the assembled module vertically into the housing.




Wird die Zange zu weit hinten angesetzt, kann es passieren, dass das Ladestück verrutscht und die Schneidklemmen im Inneren des Moduls beim Zusammendrücken beschädigt werden.
If the pliers are placed too far back, the loader may slip slightly and consequently damage the ID contacts when the housing parts are pressed together.




Gehäuseoberteil aufrasten.
Mount the housing top and click it into place.

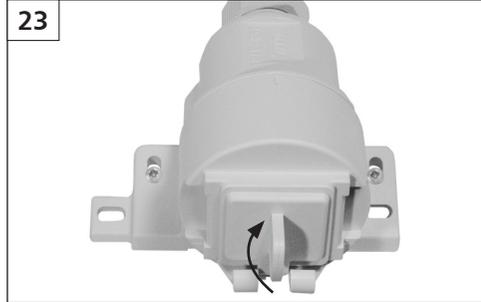

Soll die Anschlussdose nicht sofort in Gebrauch genommen werden, schützt eine Verschlussklappe die Buchse vor Schmutz und Feuchtigkeit.
If the wall outlet is not immediately used the jack is protected against dirt and humidity by a closing clasp.

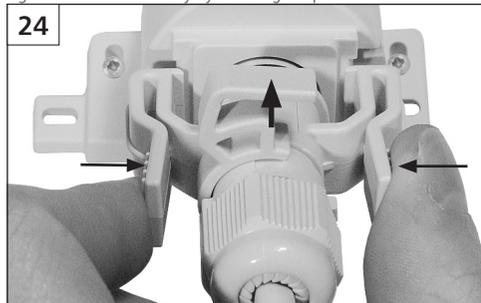


Beim Anschließen eines IP67 Steckers die Seitenflügel leicht zusammendrücken und den Stecker auf die Anschlussdose rasten.
When connecting an IP67 plug press slightly the side latches, put the plug on the wall outlet and click it into place.

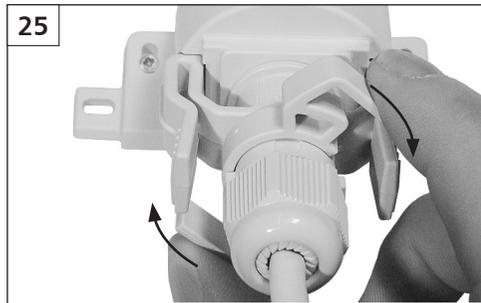

Abschließend die Verriegelungsklammer in die richtige Position drehen, um den Stecker vor unbeabsichtigtem Lösen zu sichern.
Finally turn the locking clamp into the correct position to protect the plug from being loosened unintentionally.


Einbauvariante Anschlussdose waagrecht Horizontal Mounting into the Wall Outlet

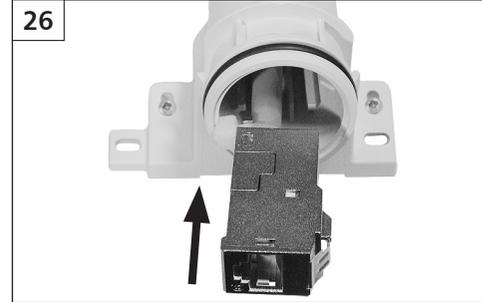


Das fertig angeschlossene Modul waagrecht in das Gehäuse schieben.
Slip the assembled module horizontally into the housing.




Beim Anschließen eines IP67 Steckers die Seitenflügel leicht zusammendrücken und den Stecker auf die Anschlussdose rasten.
When connecting an IP67 plug press slightly the side latches, put the plug on the wall outlet and click it into place.

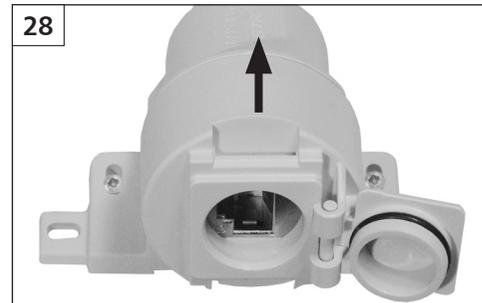


Gehäuseoberteil aufrasten.
Mount the housing top and click it into place.

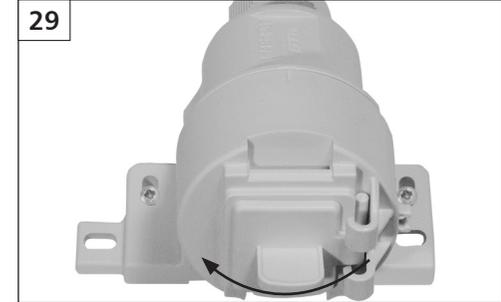

Soll die Anschlussdose nicht sofort in Gebrauch genommen werden, schützt eine Verschlussklappe die Buchse vor Schmutz und Feuchtigkeit.
If the wall outlet is not immediately used the jack is protected against dirt and humidity by a closing clasp.

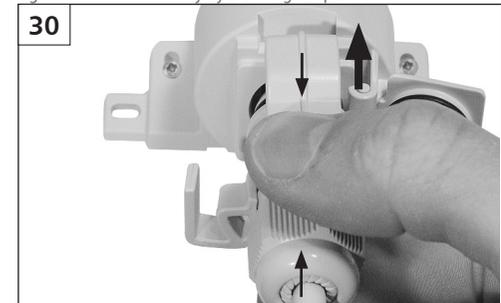

Beim Anschließen eines IP67 Steckers die Seitenflügel leicht zusammendrücken und den Stecker auf die Anschlussdose rasten.
When connecting an IP67 plug press slightly the side latches, put the plug on the wall outlet and click it into place.

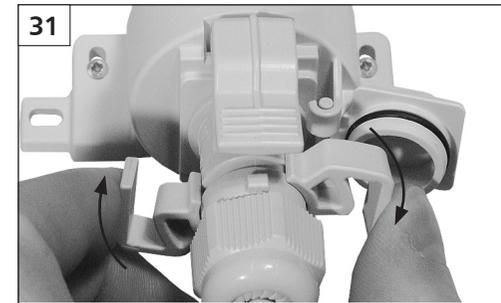


Abschließend die Verriegelungsklammer in die richtige Position drehen, um den Stecker vor unbeabsichtigtem Lösen zu sichern.
Finally turn the locking clamp into the correct position to protect the plug from being loosened unintentionally.

Drehmoment Torque




Maximales Drehmoment 3 Nm
Max. torque 3 Nm

Entfernen des Steckers Removing the plug

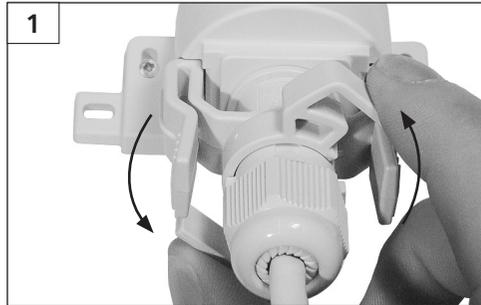


Stecker entriegeln, ...
Unlock the plug ...

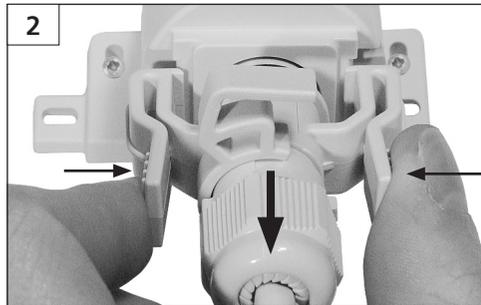


... Seitenflügel leicht eindrücken und den Stecker herausnehmen.
... press slightly the side latches and withdraw the plug.

Öffnen des Gehäuses Opening the housing

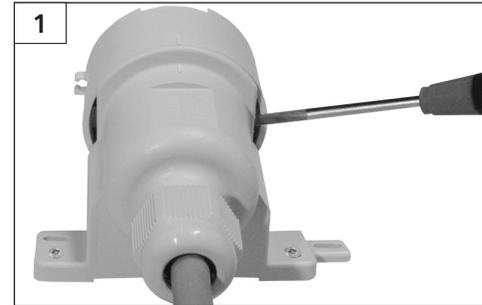

Gehäuseoberteil an den Seiten mittels Schraubendreher lösen.
Unclip the housing top on both sides by using a screwdriver.

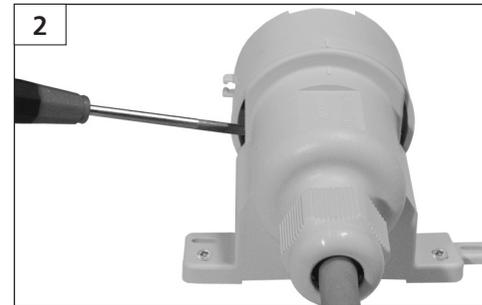


Gehäuseoberteil abnehmen.
Withdraw the housing top.

Öffnen des Moduls Opening the Module



Ladestück mit einem kleinen, flachen Schraubendreher entriegeln ...
Unclip the loader using a small, flat-bladed screwdriver ...

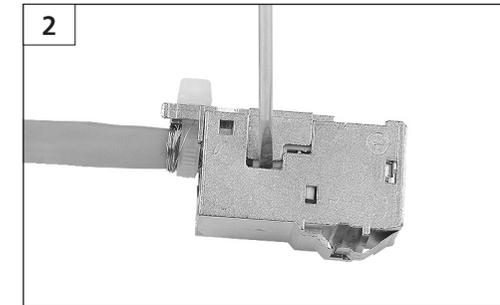

... und beide Gehäuseteile voneinander trennen.
... and separate the two housing parts.

